
Инструкция по установке ответной планки SC-006 и SC-010 на Слайдорс Панорама 2.0

Используемые элементы

- SC-006 или SC-010 – Ответные части серповидных замков SZ-006 и SZ-010
- Шурупы крепления (в комплекте с замками)
- Сверло 2 мм, соединенное с шестигранником (для монтажа на объекте)
- Гибкая бита под шестигранник (для монтажа на объекте)

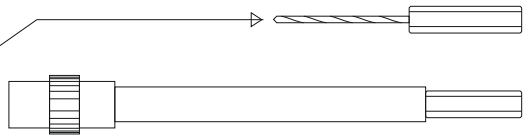

Описание

Инструкция подготовлена на основании положительного опыта переработчиков и отвечает на запросы переработчиков и дилеров, сталкивающихся с трудностями при установке ответной части. Существует два основных способа установки ответной части (кипера): установка на производстве (рекомендуемый вариант) и установка на объекте.

Установка на производстве

1. После нарезки профиля вертикальной створки (SA-218-H) и до сборки створки, в соответствии данными замерщика, отмечается место, где будет находится замок
2. От этого места, в соответствии с рисунком, отмечаются карандашом и накернриваются места будущих отверстий (расстояние между отверстиями обычно 30 мм, но может отличаться для разных моделей замка)
3. Под прямым углом просверливается два отверстия диаметром 2 мм
4. Прикручивается ответная часть
5. Продолжается сборка конструкции. Уплотнитель SU-107 будет прерываться в месте крепления ответной планки. При использовании SU-318 рекомендуется подрезать выступающий лепесток. Для фиксации уплотнителя SU-107 его края в месте стыка с ответной планкой рекомендуется подклеить.
6. Замок рекомендуется прикрепить непосредственно на объекте, расположив его 'по месту" (напротив ответной части)

Установка на объекте

1. Для корректной установки ответной планки необходимы следующие инструменты (см. фото):
   - Сверло 2 мм, соединенное с шестигранником
   - Гибкая бита с пазом под шестигранник
2. Сначала устанавливается конструкция, затем ответная планка (на нужной высоте)
3. Надрезается и немного вытаскивается уплотнитель SU-107 (по 4-5 см в каждую сторону). При использовании SU-318 рекомендуется подрезать выступающий лепесток.
4. Отмечаются отверстия под ответную планку и с помощью сверла и гибкой биты просверливаются под прямым углом к поверхности
5. Прикручивается ответная часть, 'по месту" обрезается лишний уплотнитель (SU-107). Края оставшегося уплотнителя рекомендуется подклеить

