
Инструкция по сборке створки со стеклом
Слайдорс Панорама 2.0

Версия 200516 (предварительная в части варианта 1)

Предлагается два варианта уплотнения и две технологии сборки:

Вариант 1 - С помощью вставки в с/пакетный профиль SP-204, подкладки SD-304 и финишного уплотнителя SU-107


1. Вставить в вертикальный и горизонтальный с/пакетный профиль вставку SP204.
2. Положить стекло на ровную поверхность так, чтобы его края были свободны для доступа.
3. От подкладочной резины SD-304 и отрезать части по 40-60 мм. Количество частей должно соответствовать количеству мест фиксации стекла в профиле, но не менее двух, в центре вертикальных створок.
4. С двух сторон приложить к горизонтальной стороне стекла горизонтальную створку.
5. Взять вертикальную створку и приложить к стеклу с отрезанными и надетыми на стекло элементами SD-304 и “насадить” профиль на стекло.

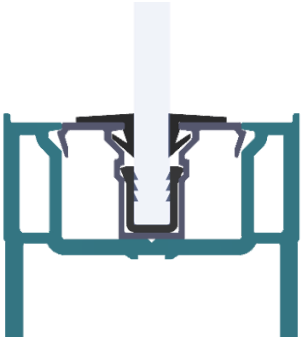

6. Соединить шурупами через створочный уголок вертикальную створку с горизонтальными. Аналогичную операцию проделать с противоположной вертикальной створкой.
7. Отмотать необходимое количество уплотнителя SU-107 и заправить его в паз между вставкой в стеклопакетный профиль и стеклом, как показано на рисунке.
    - Уплотнитель крайне не рекомендуется натягивать, а лучше немного поджимать ближе к углам. В обычных случаях желательно, а в случаях воздействия на конструкцию агрессивной среды, или высоком уровне инсоляции обязательно приклеивать концы уплотнителя суперклеем.
    - Возможен вариант сборки, кода уплотнитель не разрезается на куски, а заправляется одним целым.
8. Перевернуть створку и проделать 7-ю операцию с обратной стороны.

Вариант 2 - С помощью П-образного уплотнителя SU-304

1. Положить стекло на ровную поверхность так, чтобы его края были свободны для доступа
2. Одеть отрезок уплотнителя SU-304 на стекло
    a. Горизонтальные отрезок должен быть на 2 мм длиннее горизонтальной створки
    b. Вертикальный отрезок на 2 мм короче высоты стекла

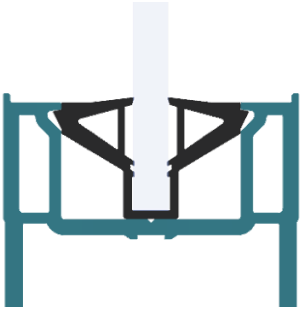

3. Придерживая SU-304 приложить к стеклу горизонтальную створку и свободной рукой “заправить” уплотнитель в пазы профиля с каждой стороны. Повторить операцию со второй горизонтальной створкой.
4. Повторить операцию с вертикальной створкой (приложить и “заправить”) и прикрутить шурупами через створочные углы вертикальную створку к горизонтальной. Повторить операцию с оставшейся вертикальной створкой.